TRANSPORT STYRELSEN

Sjöfartsavdelningen

SE-klass - KOSTERSUND (SMFL)

10 SKROV

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
10.01.01	Bottenbesiktning	12	2025-06	UA					2026-06
10.02.01	Skrov utvändig okulärt	12	2025-06	UA					2026-06
10.03.01	Skrov tjockleksmätning	60	2023-05	UA					2028-05
10.04.01	Däck tjockleksmätning	60	2023-05				Acc		2028-05
10.05.01	Skott tjockleksmätning	60	2023-05				Acc		2028-05
10.06.01	Bottenventil Bb HM	36	2025-06	UA					2028-06
10.06.03	Bottenventil Bb Brandpump	36	2025-06	UA					2028-06
10.06.04	Bottenventil Sb HM	36	2025-06	UA					2028-06
10.06.06	Bottenventil Bb Brandpump	36	2025-06	UA					2028-06
10.07.02	Överbord ventiler, övl, Bb länspumpstyrmaskinrum	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.03	Överbord ventiler, övl, Bb länspump rmaskinrum	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.04	Överbord ventiler, övl, Bb länspump tankrum	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.05	Överbord ventiler, övl, Bb länspump torrtank	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.06	Överbord ventiler, övl, Bb länspump förpik	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.07	Överbord ventiler, övl, Sb länspumpstyrmaskinrum	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.08	Överbord ventiler, övl, Sb länspump rmaskinrum	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.09	Överbord ventiler, övl, Sb länspump tankrum	60	2025-06			Egen			2030-06

10 SKROV

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
10.07.10	Överbord ventiler, övl, Sb länspump torrtank	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.11	Överbord ventiler, övl, Sb länspump förpik	60	2025-06			Egen			2030-06
10.07.12	Överbord ventiler, uvl, Sb Kontrafyllningsventil	36	2025-06	UA					2028-06
10.07.13	Överbord ventiler, uvl, Bb Kontrafyllningsventi	36	2025-06	UA					2028-06
10.08.01	Sb Skrov insida okulärt, tankrum	60	2025-06	UA					2030-06
10.08.02	Sb Skrov insida okulärt, maskinrum	60	2025-06	UA					2030-06
10.08.03	Skrov insida okulärt, inredning	60	2025-06	UA					2030-06
10.08.04	Sb Skrov insida okulärt, styrmaskinrum	60	2025-06	UA					2030-06
10.08.05	Sb Skrov insida okulärt, bogpropellerrum	60	2025-06	UA					2030-06
10.08.06	Bb Skrov insida okulärt, maskinrum	60	2025-06	UA					2030-06
10.08.07	Bb Skrov insida okulärt, tankrum	60	2025-06	UA					2030-06
10.08.09	Bb Skrov insida okulärt, styrmaskinrum	60	2025-06	UA					2030-06
10.08.11	Bb Skrov insida okulärt, bogpropellerrum	60	2025-06	UA					2030-06
10.16.01	Roder lyft	60	2024-04				Acc		2029-04
10.17.01	Hjärtstock BB demonterad	60	2024-04				Acc		2029-04
10.17.02	Hjärtstock SB demonterad	60	2024-04	UA					2029-04
10.18.01	Hjärtstock spel SB	12	2025-06	UA					2026-06
10.18.02	Hjärtstock spel BB	12	2025-06	UA					2026-06
10.19.01	Propelleraxel tätning Sb, inre	12	2025-06	UA					2026-06
10.19.02	Propelleraxel tätning Sb, yttre	12	2025-06	UA					2026-06
10.19.03	Propelleraxel tätning Bb, inre	12	2025-06	UA					2026-06
10.19.04	Propelleraxel tätning Bb, yttre	12	2025-06	UA					2026-06

10 SKROV

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
10.20.01	Axeldragning BB	60	2024-04				Acc	0	2029-04
10.20.02	Axeldragning SB	60	2024-04	UA					2029-04
10.21.01	Hylslagerspel SB	12	2025-06	UA					2026-06
10.21.02	Stödbockar SB spel	12	2025-06	UA					2026-06
10.21.03	Hylslagerspel BB	12	2025-06	UA					2026-06
10.21.04	Stödbockar BB spel	12	2025-06	UA					2026-06
10.22.01	SB Propellerhuvud öppnat, manöversystem kontrollerat	60	2021-02			Egen			2026-02
10.22.02	SB Propellerhuvud öppnat, okulär besiktning	60	2021-02				Acc		2026-02
10.22.03	BB Propellerhuvud öppnat, manöversystem	60	2021-02			Egen			2026-02
10.22.04	BB Propellerhuvud öppnat, okulär besiktning	60	2021-02				Acc		2026-02
10.38.01	Sb Styrmaskin, okulärbesiktning	12	2025-06	UA					2026-06
10.38.02	Sb Styrmaskin, ingående besiktning	60	2023-05				Acc		2028-05
10.38.03	Bb Styrmaskin, okulärbesiktning	12	2025-06	UA					2026-06
10.38.04	Bb Styrmaskin, ingående besiktning	60	2023-05				Acc		2028-05
10.41.01	Tank SB invändig besiktning	60	2023-04			Egen			2028-04
10.41.02	Tank BBInvändig besiktning	60	2023-04			Egen			2028-04

11 MASKINERI

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
11.01.01	Anordningar för drift med obemannat maskinrum	60	2021-04	UA					2026-04
11.01.02	Sb Högnivåalarm köl/länsbrunn test	60	2021-09	UA					2026-09
11.01.03	Bb Högnivåalarm köl/länsbrunn test	60	2021-09	UA					2026-09

11 MASKINERI

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
11.02.01	HM SB Undersökt av auktoriserad	60	2021-04	UA				4040	2026-04
11.02.02	HM BB Undersökt av auktoriserad	60	2021-04	UA					2026-04
11.33.01	Meg-test hela anläggningen	60	2025-05	UA					2030-05
11.34.01	Nödbrandpump	60	2021-09			Egen			2026-09
11.34.02	Brandpump Nr 1	60	2021-09			Egen			2026-09
11.35.01	Bäddbultar, mellanlägg och motorbädd kontrolleras	60	2021-04	UA					2026-04
11.35.02	Växel bäddbultar, mellanlägg och bädd kontrolleras	60	2021-04	UA					2026-04
11.37.01	HjM Bb: Undersökt av auktoriserad firma	60	2025-06			Egen		27900	2030-06
11.37.02	HJM Sb Undersökt av auktoriserad firma	60	2021-04	UA					2026-04
11.38.01	Hjm Bb: Generator	60	2025-06			Egen		27900	2030-06
11.38.02	Hjm Sb generator	60	2021-04	UA					2026-04

Kommentar

		Bes.datum
10.01.01	Utörd Omaa slip, Stord Norge. Kontrollerat av DNV, Intyg insänds	2014-05
10.01.01	Torrsatt Smögenvarvet 2016-05	2016-05
10.01.01	Torrsatt Smögenvarvet 2023-05	2023-05
10.01.01	Torrsatt Övarvet	2024-04
10.02.01	Korrision vid propeller och stödbock samt "lite" vid Bb köl midskepps. Områdena blästras 2016-05-24 för kontroll.	2016-05
10.02.01	Blästrat SB + BB stödbockar P-axel samt BB hörn akter (hål) åtg med dubbling samt SB sida akter korrision åtg dubbling, se kommentar framtida åtgärd. SB ca 15 porer djupare än 2mm isvetsade och BB ca 10 porer därefter 3 lager epoxi. utf Smögenvarvet.	2016-05

10.02.01	Korrision (BB akter + SB akter), åtgärdad genom istyckning. (Bb akter inte utf enligt regl, men utförd som tidigare.) Istyckning utförd i 6mm. Konstruktionen skall kontrolleras map sprickor/förändringar. Invändigt rengjort och epoxibehandlat 2016-10, Sm	2016-10
10.02.01	Litet hål i förpik BB och reva 20 cm BB:s styramaskinsrum Svetsreparerats//JO	2018-03
10.03.01	Utförd OMA, Norge 2013-04	2013-05
10.03.01	Kontaktaktat redare var tjockleken va i orginal//JO	2018-04
10.03.01	Smögenvarvet 2023-05 utfört tjockleksmätning (stickprov) övrigt okulär kontroll utfört. botteplåt styrmaskinsrum 11,6 mm och sida/botten 7,16 mm	2023-05
10.05.01	Okulär kontroll utförd	2023-05
10.06.01	utförd av DNV, Stord Norge 2013-04-15, Ronny Onarheim	2013-04
10.08.04	Finns korrisionfrätor, rengjort och hålles under uppsikt.	2012-05
10.08.09	Finns korrisionfrätor, rengjort och hålles under uppsikt.	2016-05
10.18.01	14/1 2010 0,1mm SB & BB 3/5 2011 0,1mm SB & BB 8/5 2012 0,1mm SB & BB 8/4 2013 0,1mm SB & BB	2013-04
10.18.01	Utfört Horten 2015-04-23 HSR, Norge	2015-06
10.18.01	Bytt lager	2020-05
10.18.02	Bytt lager	2020-05
10.19.01	Enligt rederi är inre tätningar nya 2011, Duramax	2012-07
10.19.01	Kontroll samtliga axeltätningar utfört av HSR (Horten Norge)	2015-04
10.19.01	Bytt cutlesslager.	2020-05
10.19.02	Nytt cutlesslager	2020-05
10.19.03	Nytt cutlesslager	2020-05
10.19.04	Nytt cutlesslager	2020-05
10.20.01	Dragen Omaa slip 2014-045	2014-05

10.21.02	14/1 2010 - 0,2mm SB & BB 3/5 2011 - 0,2mm SB & BB 8/5 2012 - 0,25mm SB & BB 8/4 2013 - 0,15mm SB & BB 6/5 2024 - 0,45mm Sb, 0mm Bb (Övarvet)	2013-04
10.22.02	Inget onormalt slitage konstaterades	2016-05
10.22.04	Inget onormalt slitage konstaterades	2016-05
10.38.02	Inspekterar visuellt inga konstaterade läckor SB o BB, lite gångtimmar	2018-03
11.02.01	Service utförd av Motorväst, 2040tim	2015-03
11.02.01	Service enligt tillverkaren kommer att utföras under vår 2018	2018-03
11.02.01	Bytt huvudmaskin april 2021	2021-04
11.02.02	Service utförd av Motorväst, 2040tim	2015-03
11.02.02	Bytt Hm aprtil 2021	2021-04
11.33.01	Utf 2015-04-23, Bentzen Elektro, Horten Norge	2015-05
11.37.01	används som stand by maskin, sb hjm Ny 2021	2020-03
11.37.02	Bytt sb hjm april 2021	2021-04

Propelleraxel

10.21.01 Hylslagerspel

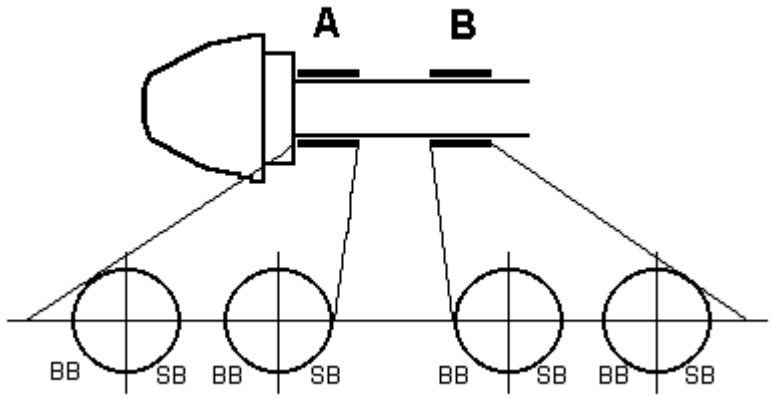

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2009-03		
2010-05		
2011-05		
	0,25	0,00

10.21.01 Hylslagerspel SB

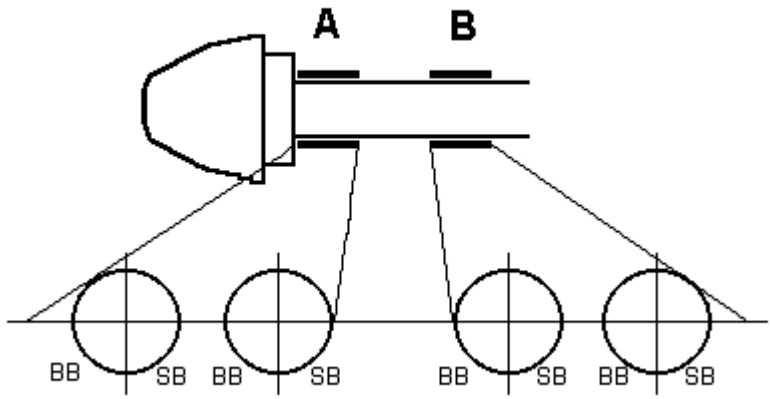

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2012-07	0,05	0,00
2013-04	0,15	0,00
2015-04	0,40	0,00
2016-05	0,40	0,00
2017-05	0,40	0,00
2018-04	0,45	0,00
2020-05		
2021-02	0,20	0,00
2022-04		
2024-04	0,28	0,33
2025-06	0,20	0,00

10.21.03 Hylslager BB

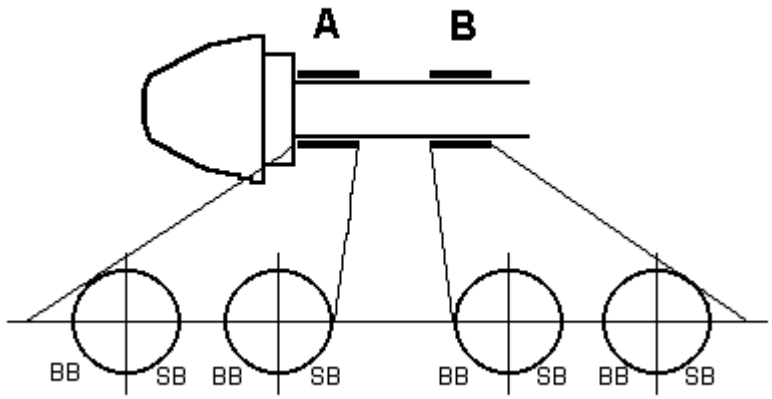

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2012-07	0,05	0,00

10.21.03 Hylslagerspel BB

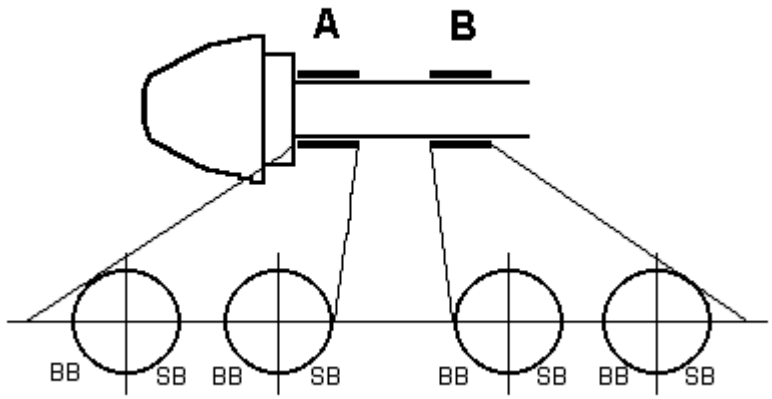

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2014-02		
2015-04	0,30	0,00
2016-05	0,40	0,00
2017-05	0,40	0,00
2018-04	0,50	0,00
2020-05		
2021-02	0,15	0,00
2022-04		
2024-04	0,10	0,00
2025-06	0,30	0,00

Roder

10.18.01 Hjärtstock spel

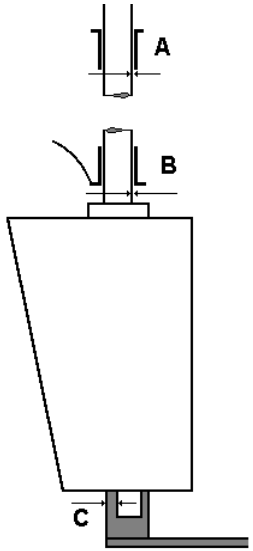

	Hjärtstocklager				Skädda	
	A		B		C	
Bes.datum	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB
2008-12						
2010-03						
2009-03						
2010-05						
2011-05						

10.18.01 Hjärtstock spel SB

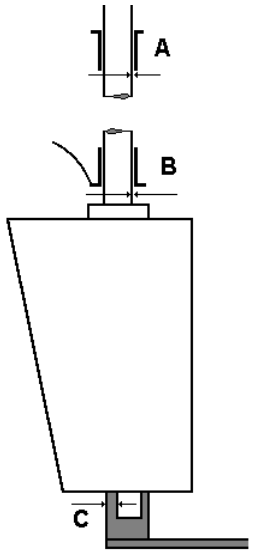

	Hjärtstocklager				Skädda	
	A		B		C	
Bes.datum	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB
2012-07	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2013-04	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2014-05						
2015-04						
2015-06	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
2016-05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2017-05	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-05						
2021-02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2022-04						
2024-04	0,14	0,16	0,18	0,20	0,00	0,00
2025-06	0,14	0,16	0,18	0,20	0,00	0,00

10.18.02 Hjärtstock spel BB

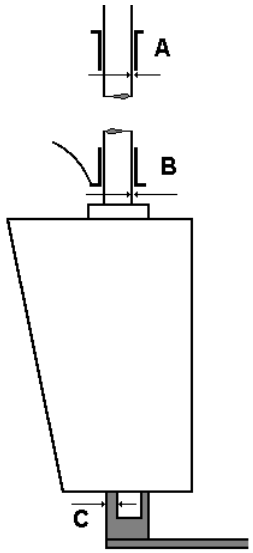

	Hjärtstocklager				Skädda	
	A		B		C	
Bes.datum	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB
2012-07	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2013-04	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2014-05						
2015-04	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2016-05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2017-05	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-05						
2021-02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2022-04						
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2025-06	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00